

Q-TRAK™

Luftkvalitetsmätare

Modell 7565

Bruksanvisning och servicemanual



TRUST. SCIENCE. INNOVATION.

Copyright©

TSI Incorporated / 2007 / Alla rättigheter förbehålles.

Adress

TSI Incorporated / 500 Cardigan Road / Shoreview, MN 55126 / USA

Faxnr.

(651) 490-3824

BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSSKYLDIGHET (gällande från juli 2000)

Säljaren garanterar att det gods som säljs härunder, under normal användning och service enligt beskrivning i användarmanualen, ska vara fritt från defekter i utförande och material i tjugofyra (24) månader, eller den tidslängd som anges i användarmanualen, från utleveransdatum till kunden. Denna garantiperiod inkluderar eventuell föreskriven garanti. Denna begränsade garanti är underställd följande uteslutanden:

- "Hot-wire" eller varmfilmssensorer använda med forskningsanemometer, och vissa andra komponenter när detta anges i specifikationer, omfattas av garanti i 90 dagar från utleveransdatum.
- Delar som reparerats eller bytts ut efter reparationservice garanteras vara fria från defekter i utförande och material, under normal användning, i 90 dagar från utleveransdatum.
- Säljaren tillhandahåller ingen garanti för färdigprodukter tillverkade av andra eller för några säkringar, batterier eller andra förbrukningsmaterial. Endast originaltillverkarens garanti gäller.
- Såvida inget annat specifikt auktoriserats i en separat skrift av säljaren, utfäster säljaren ingen garanti med avseende på, och ska ej heller ha någon ansvarsskyldighet i samband med, gods som är införlivat i andra produkter eller utrustning, eller som har modifierats av någon annan person än säljaren.

Det föregående GÄLLER FÖRE alla andra garantier och är underställt de BEGRÄNSNINGAR som anges här. **INGEN ANNAN UTTRYCKLIG ELLER ANTYDD GARANTI OM LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER SÄLJBARHET LÄMNAS.**

I DEN OMFATTNING SOM LAGEN TILLÅTER, ÄR ANVÄNDARENS ELLER KUNDENS ENDA ERSÄTTNING, OCH SÄLJARENS ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR EVENTUELLA OCH ALLA FÖRLUSTER, PERSONSKADOR ELLER SKADOR GÄLLANDE GODSET (INKLUSIVE SKADEANSPRÅK BASERADE PÅ KONTRAKT, FÖRSUMMELSE, ÅTALBAR HANDLING, STRIKT ANSVARSSKYLDIGHET ELLER ANNAT) RETUR AV GODS TILL SÄLJARE OCH ÅTERBETALNING AV INKÖSPRISET, ELLER, EFTER SÄLJARENS GODTYCKE, REPARATION ELLER BYTE AV GODSET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHET KAN SÄLJAREN HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA SOM HELST SPECIELLA, FÖLJAKTLIGA ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR. SÄLJAREN SKA INTE HÅLLAS ANSVARIG FÖR KOSTNADER ELLER AVGIFTER FÖR INSTALLATION, NERMONTERING ELLER OMINSTALLATION. Ingen åtgärd, oavsett form, kan vidtas mot säljaren mer än 12 månader efter det att en orsak till åtgärd har uppkommit. Gods som returneras under garanti till säljarens fabrik gör det på köparens ansvar, och vid eventuell retur är det säljarens ansvar.

Köpare och alla användare anses ha accepterat denna BEGRÄNSNING AV GARANTI OCH ANSVARSSKYLDIGHET, som innehåller den kompletta och exklusiva begränsade garantin från säljaren. Denna AV GARANTI OCH ANSVARSSKYLDIGHET får inte ändras, modifieras eller dess villkor upphävas, förutom i skrift undertecknad av en chefsperson hos säljaren.

Servicepolicy

I vetskap om att icke fungerande eller defekta instrument är lika ogynnsamma för TSI som de är för våra kunder, är vår servicepolicy utformad för att ge omedelbar uppmärksamhet åt eventuella problem. Om någon felfunktion upptäcks, vänligen kontakta närmaste säljkontor eller representant, eller ring till vår kundtjänstavdelning på (800) 874-2811 (USA) eller (1) 651-490-2811 (internationellt).

INNEHÅLL

KAPITEL 1 UPPACKNING OCH IDENTIFIKATION AV DELAR.....	1
KAPITEL 2 INSTALLATION	3
Tillföra ström till modell 7565 Luftkvalitetsmätare	3
Installera batterier.....	3
Använda den valfria växelströmsadaptern	3
Använda sonden.....	3
Ansluta den valfria bärbara Bluetooth-skrivaren	3
Ansluta till en dator	4
KAPITEL 3 ANVÄNDNING	5
Tangentsatsens funktioner	5
Vanliga termer	5
Menyer	6
DISPLAY SETUP (VISNINGINSTÄLLNING=	6
SETTINGS (INSTÄLLNINGAR).....	6
DATA LOGGING (DATALOGGNING)	7
Mätningar.....	7
Log Mode/Log Settings (loggläge/logginställningar).....	7
Delete Data (ta bort data).....	7
% Memory (% minne).....	7
APPLICATIONS (APPLIKATIONER).....	7
Skriva ut data med den bärbara skrivaren	8
Dataanalysprogramvaran TRAKPRO™	8
KAPITEL 4 UNDERHÅLL	9
Omkalibrering	9
Höljen.....	9
Förvaring.....	9
KAPITEL 5 FELSÖKNING	11
BILAGA A SPECIFIKATIONER.....	13
BILAGA B INSTÄLLNINGAR FÖR DIPSWITCH- OMKOPPLARE	15



Kapitel 1

Uppackning och identifikation av delar

Packa försiktigt upp instrument och tillbehör ur transportkartongen. Jämför de individuella delarna med listan över komponenter nedan. Om något saknas eller är skadat, underrätta genast TSI.

1. Bärväska
2. Instrument
3. IAQ Sond
4. kalibreringshylsa
5. Nätströmsadapter
6. USB-sladd
7. CD-ROM med nerladdningsprogramvara

Kapitel 2

Installation

Tillföra ström till modell 7565 Luftkvalitetsmätare

Modell 7565 Q-TRAK luftkvalitetsmätare kan tillföras ström på ett av två sätt: fyra AA-batterier eller den valfria växelströmsadaptorn.

Installera batterier

Sätt in fyra AA-batterier enligt diagrammet som finns inuti batterifacket. Modell 7565 är avsedd att användas med antingen alkaliska eller laddningsbara NiMH-batterier. Batterilivslängden förkortas om NiMH-batterier används. Om NiMH-batterier används måste DIP-omkopplaren ändras. Se bilaga B, [Inställningar för DIP-SWITCHomkopplare](#). Kolzink-batterier rekommenderas inte på grund av risken för läckande batterisyra.

Använda den valfria växelströmsadaptorn

När växelströmsadaptorn används, förbikopplas (eventuella) isatta batterier. Tänk på att tillhandahålla rätt spänning och frekvens, som anges på baksidan av växelströmsadaptorn.

Använda sonden

Sonden är beroende av diffusion av luft. För bästa resultat, håll sonden omgiven av rörlig luft. Andas inte på sonden. Människor exhalerar CO₂ nivåer överskridande 10,000 ppm och det kan ta tid för sonden att återstabilisera sig. Använd sondhållaren för sonden vid kontinuerlig dataloggning.

Ansluta den valfria bärbara Bluetooth-skrivaren

Du ansluter Bluetooth-skrivaren till modell 7565 genom att sätta på enheten och skrivaren. Välj därefter skärmtangenten MENU. På menyn väljer du tangenterna ▲ och ▼ för att markera Discover Printer (upptäck skrivare) och tryck på tangenten ↵. Om det finns andra TSI Bluetooth-skrivare i närheten, stäng av dem före sökningen. Då söker modell 7565 efter och listar alla tillgängliga Bluetooth-enheter. Välj enheten ”Handy700”.

Om modell 7565 tidigare varit ansluten till en TSI-skrivare, kommer den automatiskt att återansluta till denna skrivare.

Om skrivaren skriver ut frågetecken (?????), asterisker (*****) eller slumpmässiga tecken, återställ den genom att stänga av den och sedan sätta på den igen. Om nödvändigt, se *Manual till bärbar skrivare*.

Ansluta till en dator

Använd den datorgränssnitts-USB-sladd som medföljer modell 7565 för att ansluta instrumentet till en dator för nerladdning av lagrade data eller för fjärrundersökning. Anslut änden märkt "COMPUTER" (dator) till datorns USB-port och den andra änden till dataporten på modell 7565.

För mer information om hur du laddar ner lagrade data, se kapitel 3, avsnittet med titeln [Datanalysprogramvaran TrakPro™](#).



Försiktighet! Denna symbol används för att ange att dataporten på modell 7565 **inte** är avsedd för anslutning till ett offentligt telekommunikationsnätverk. Anslut endast USB-dataporten till en annan USB-port.

Kapitel 3

Användning

Tangentsatsens funktioner

ON/OFF-tangent	Tryck för att sätta på/stänga av modell 7565. Under startsekvensen visar displayen följande: Modellnummer, serienummer, programvarurevision och senaste kalibreringsdatum.
Piltangenter (▲▼)	Tryck för att rulla genom val under inställning av en parameter. Om du trycker på tangenterna ▲▼ samtidigt låses tangentsatsen för att förhindra obehöriga justeringar av instrumenten. Du låser upp tangentsatsen genom att trycka samtidigt på tangenterna ▲▼.
↵ (Enter)-tangent	Tryck för att acceptera ett värde eller ett tillstånd.
Piltangenter (◀eller ▶) och Menu-skärmtangent	Tryck på pilknapparna för att ändra val under inställning av en parameter. Tryck på skärmtangenten Menu för att välja på menyn bland alternativen Display Setup (displayinställning), Pressure Zero (nolltryck), Settings (inställningar), Flow Setup (flödesinställning), Actual/Std Set up (faktisk/standardinställning), Dataloggning, Applications (applikationer), Calibration (kalibrering) och Printer (skrivare).

Vanliga termer

I denna manual finns åtskilliga termer som används på olika ställen. Här följer en kort förklaring av vad dessa termer betyder.

Prov	Består av alla de mätparametrar som lagras samtidigt.
Test-ID	En grupp prover. Statistik (medel, minimum, maximum och räkning) beräknas för varje test-ID. Max. antal test-ID är 100.

Tidskonstant	Tidskonstanten är en medelvärdesperiod. Den används för att dämpa displayen. Om du upplever fluktuerande flöden, saktar en längre tidskonstant ner dessa fluktueringar. Displayen uppdateras varje sekund, men den visade avläsningen utgör medelvärdet under den senaste tidskonstantperioden. Om tidskonstanten t.ex. är 10 sekunder, uppdateras displayen varje sekund, men den visade avläsningen är medelvärdet från de senaste 10 sekunderna. Detta kallas även för ett "rörligt medelvärde".
Loggningsintervall	Loggningsintervallet är en frekvensperiod enligt vilken instrumentet loggar avläsningar. Om loggningsintervallet t.ex. är inställt på 30 minuter, är varje prov medelvärdet av de senaste 30 minuterna.

Menyer

DISPLAY SETUP (VISNINGINSTÄLLNING=

På menyn för visningsinställningar anger du önskade parametrar som ska visas på körskärmen. När en parameter är markerad kan du använda skärmtangenten ON för att visa den på körskärmen eller också kan du välja skärmtangenten OFF för att stänga av parametern. Använd skärmtangenten PRIMARY (primär) för att visa en parameter på körskärmen i större visning. Endast en parameter kan väljas som primär, och upp till 4 sekundära parametrar kan väljas åt gången.

SETTINGS (INSTÄLLNINGAR)

På inställningsmenyn kan du ställa in allmänna inställningar. Dessa inkluderar Language (språk), Beeper (signal), Select Units (val av enhet), Time Constant (tidskonstant), Contrast (kontrast), Set Time (tidsinställning), Set Date (datuminställning), Time Format (tidsformat), Date Format (datumformat), Number Format (sifferformat), Backlight (bakgrundsbelysning) och Auto Off (automatisk avstängning). Använd skärmtangenterna ◀ eller ▶ för att justera inställningarna för varje alternativ och använd tangenten ↵ för att godkänna inställningarna.

DATA LOGGING (DATALOGGNING)

Mätningar

Mätningar som ska loggas är oberoende av mätningar på displayen, och måste därför väljas under DATA LOGGING → Measurements.

Log Mode/Log Settings (loggläge/logginställningar)

Du kan ställa in loggläget på Manual (manuell), Auto-save (spara automatiskt), Cont-key, Cont-time, Program 1 eller Program 2.

- I manuellt läge sparas inte data automatiskt, utan användaren uppmanas att spara ett prov.
- I läget för automatisk sparande, tar användaren manuellt prov som loggas automatiskt.
- I läget Cont-key, börjar användaren avläsa och logga genom att trycka på tangenten ←. Instrumentet fortsätter att göra mätningar tills man trycker på tangenten ← igen.
- I läget Cont-time, börjar användaren avläsa genom att trycka på tangenten ←. Instrumentet fortsätter att ta prover tills en angiven tidsperiod har förflutit.
- Lägena för automatiskt sparande, Cont-Key and Cont-time har följande extra logginställningar:

Läge

Automatiskt sparande
Cont-key
Cont-time

Logginställningar

Loggintervall
Loggintervall
Loggintervall
Testlängd

- Om du trycker på tangenterna ▲▼ samtidigt låses tangentsatsen för att förhindra obehöriga justeringar av instrumenten. Du låser upp tangentsatsen genom att trycka samtidigt på tangenterna ▲▼.

Delete Data (ta bort data)

Använd detta för att ta bort alla data, ta bort test eller ta bort prov.

% Memory (% minne)

Detta alternativ visar mängden tillgängligt minne. Med Delete All (ta bort allt) under Delete Data (ta bort data), rensar du minnet och återställer det tillgängliga minnet.

APPLICATIONS (APPLIKATIONER)

Du kan välja Draft Rate (draghastighet), Heat flow (värmeflöde), Turbulence (turbulens) och % Outside Air (% utomhusluft) på

applikationsmenyn. När du har valt en av dessa applikationer, gör mätningar eller ange data för varje rad.

Skriva ut data med den bärbara skrivaren

Du skriver ut loggade data genom att först öppna menyn DATALOGGING. Välj därefter posten CHOOSE TEST (välj test) för att välja de data som ska skrivas ut. När du har valt test, använd posterna VIEW STATS (visa statistik) och VIEW SAMPLES (visa prover) för att välja statistik eller individuella datapunkter att visa och skriva ut. När du har valt VIEW STATS (visa statistik) eller VIEW SAMPLES (visa prover), tryck på tangenten PRINT (skriv ut) för att skriva ut data.

Dataanalysprogramvaran TRAKPRO™

IAQ-CALC modell 7565 levereras med en speciell dataanalysprogramvara som heter TRAKPRO™, som är utformad för att ge dig maximal flexibilitet och kraft. Du installerar denna programvara i din dator genom att följa instruktionerna på etiketten på TRAKPRO-programvaran.

Följ instruktionerna på etiketten till programvaran TRAKPRO för att installera programvaran på din dator. Programvaran TRAKPRO innehåller en mycket utförlig hjälpfunktion. Detta verktyg tillhandahåller all nödvändig information för att vägleda dig inom alla aspekter av att använda pprogramvaran. Programvaran levereras på en CD-ROM-skiva. Uppdateringar är tillgängliga från TSI:s webbplats på <http://software.tsi.com>.

För att ladda ner data från modell 7565, anslut den medföljande datorgränssnitts-USB-sladden till modell 7565 och till USB-porten på en dator. Det går bra med vilken USB-port som helst.

Kapitel 4

Underhåll

Modell 7565 fordrar mycket litet underhåll för att prestera bra.

Omkalibrering

För att bibehålla en hög noggrannhetsgrad i dina mätningar, rekommenderar vi att du returnerar din modell 7565 till TSI för årlig omkalibrering.

Kontakta ett av TSI:s kontor eller din lokala distributör för att ordna med servicearrangemang och för att erhålla ett RMA-nummer (Return Material Authorization). Du fyller i ett RMA-formulär online genom att besöka TSI:s webbplats på <http://service.tsi.com>.

USA & Internationellt

TSI Incorporated
500 Cardigan Road
Shoreview MN 55126-3996
Tel: (800) 874-2811
(651) 490-2811
Fax: (651) 490-3824

Modell 7565 kan även omkalibreras på fältet med hjälp av menyn CALIBRATION (kalibrering). Dessa fältjusteringar är avsedda att åstadkomma smärre kalibreringsförändringar för att matcha användarens kalibreringsstandarder. Fältjusteringen är INTE avsedd som en fullödig kalibreringsfunktion. För fullständig multi-punktskalibrering och certifiering, måste instrumentet returneras till fabriken.

Höljen

Om instrumenthölje eller förvaringshölje behöver rengöras, torka av det med en mjuk trasa och isopropylalkohol eller ett mildt rengöringsmedel. Sänk aldrig ner modell 7565 i vätska. Om höljet runt modell 7565 eller växelströmsadaptorn går sönder, måste det genast ersättas för att undvika friläggning av farlig spänning.

Förvaring

Ta ur batterierna när enheten ska förvaras längre än en månad för att undvika skada orsakad av batteriläckage.

Kapitel 5

Felsökning

Tabell 5-1 listar symptom, möjliga orsaker och rekommenderade lösningar för vanliga problem som man kan stöta på med modell 7565. Om ditt symptom inte är listat, eller om ingen av åtgärderna löser ditt problem, kontakta TSI.

Tabell 5-1: Felsökning av modell 7565

Symptom	Möjliga orsaker	Åtgärd
Ingen display	Enheten är inte påslagen. Svaga eller uttjänta batterier. Smutsiga batterikontakter.	Sätt på enheten. Byt batterier eller anslut växelströmsadapter. Rengör batterikontakterna.
Fuktavläsning nära noll eller osannolik	Sond exponerad för intensivt ljus	Skugga sonden vid mätning.
Ingen reaktion på tangenttryckningar	Tangentsatsen är låst.	Lås upp tangentsatsen genom att trycka samtidigt på tangenterna ▲▼.
Meddelandet “Instrument Error” (instrumentfel) visas	Minnet är fullt.	Ladda ner data om så önskad, och använd därefter alternativet DELETE ALL (ta bort allt) för att rensa minnet.
	Fel på instrument	Instrumentet behöver fabriksservice.
Meddelande om sondfel visas	Fel i sonden	Fabriksservice av proben är nödvändig.

VARNING!

Ta genast bort sonden från alltför höga temperaturer: alltför stark hetta kan skada sensorn. Gränser för användningstemperatur finns i [Bilaga A, Specifikationer](#).

Bilaga A

Specifikationer

Specifikationer kan komma att ändras utan att detta meddelas.

CO₂:

Intervall:	0 till 5000 ppm
Noggrannhet1:	±3 % av avläsning eller ±50 ppm, vadhelst är störst
Visningsnoggrannhet:	1 ppm
Sensortyp:	Ickedispersiv infraröd (NDIR)

Temperatur:

Intervall:	0 till 60°C (32 till 140°F)
Noggrannhet:	±0,6°C (±1,0°F)
Visningsnoggrannhet:	0,1°C (0,1°F)
Svarstid:	30 sekunder (90% av slutgiltigt värde, lufthastighet vid 2 m/s)
Typ:	Termistor

Relativ luftfuktighet:

Intervall:	5 till 95% RH
Noggrannhet2:	±3% RH (includes ±1% hysteresis.)
Visningsnoggrannhet:	0,1% RH
Svarstid:	20 sekunder (för 63% av slutgiltigt värde)
Sensortyp:	Kapacitiv tunnfilm

CO Sensor:

Intervall:	0 till 500 ppm
Noggrannhet:	±3 % av avläsning eller 3 ppm vadhelst är störst [lägg till ±0.5%/°C (0.28%/°F) från kalibreringstemperatur]
Visningsnoggrannhet:	1 ppm
Svarstid:	<60 sekunder till 90% av slutligt värde.
Sensortyp:	Elektrokemisk

Instrumenttemperaturområde:

Drift (elektronik):	5 till 45°C (40 till 113°F)
Förvaring:	-20 till 60°C (-4 till 140°F)

Driftförhållanden för instrument:

Altitud upp till 4000 meter
Relativ fuktighet upp till 80 % RH, icke-kondens
Föroreningsgrad 1 i enlighet med IEC 664
Transient överspänning kategori II

Datalagringskapacitet:

Intervall: Loggar upp till 56,035 datapunkter med 4 parametrar aktiverade, 38.9 days vid 1-minuts loggningsintervall

Loggningsintervall:

Intervaller: 1 sekund till 1 timme (kan väljas av användaren)

Tidskonstant:

Intervaller: 1 sek, 5 sek, 10 sek, 20 sek, 30 sek, (kan väljas av användaren)

Yttermått på mätare:

9,7 cm × 21,1 cm × 5,3 cm (3,8 tum × 8,3 tum × 2,1 tum)

Yttermått på sond:

Sondlängd: 17,8 cm (7,0 tum)

Sonddiameter vid spets: 1,9 cm (0,75 tum)

Mätarens vikt:

Vikt med batterier: 0,36 kg (0,8 lbs)

Strömkrav:

Batterier: Fyra AA alkaliska eller uppladdningsbara
or

Nätströmsadapter: 6 VDC nominal, 300 mA [Q-TRAK monitor passar med 5.5 mm YD × 2.1 mm ID plug, mittpinne positiv(+)]

¹ Vid 77°F (25°C). Lägg till osäkerhet ±0.2%/°F (±0.36%/°C) från kalibrerad temperatur.

² Vid 77°F (25°C). Lägg till osäkerhet ±0.03% RH/°F (±0.05% RH/°C) från kalibrerad temperatur.

Bilaga B

Inställningar för DIPSWITCH-omkopplare

För att komma åt DIP-omkopplaren, ta ut batterierna ur batterifacket. På insidan av batterifacket sitter ett fönster med en enkel DIPSWITCH-omkopplare (se figur B-1). Tabellen nedan visar omkopplarens funktioner.

Försiktighet! Se till att strömmen är bortkopplad innan du ändrar inställningar för DIPSWITCH-omkopplaren.

Omkopplare	Funktion	Inställningar
1	NiMH	OFF (av): Alkaliska batterier ON (på): Laddningsbara NiMH-batterier



Figur B-1: Plats för DIPSWITCH-omkopplaren

TSI Incorporated – 500 Cardigan Road, Shoreview, MN 55126 U.S.A

USA	Tel: +1 800 874 2811	E-mail: info@tsi.com	Website: www.tsi.com
UK	Tel: +44 149 4 459200	E-mail: tsiuk@tsi.com	Website: www.tsiinc.co.uk
France	Tel: +33 491 95 21 90	E-mail: tsifrance@tsi.com	Website: www.tsiinc.fr
Germany	Tel: +49 241 523030	E-mail: tsigmbh@tsi.com	Website: www.tsiinc.de
Sweden	Tel: +46 8 595 13230	E-mail: tsiab@tsi.com	Website: www.tsi.se
India	Tel: +91 80 41132470	E-mail: tsi-india@tsi.com	
China	Tel: +86 10 8260 1595	E-mail: tsibeijing@tsi.com	



Contact your local TSI Distributor or visit our website www.tsi.com for more detailed specifications.